

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	UD	H 17	KL - CD48J-30815	5段クレーン付	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			群馬県高崎市
関東? 事業用		切れ 抹消	530,835 km	12,700 kg	L 8,820	W 2,400	H (門)	(株)サンユウ・カー
		年月	2005/5	一体別体				


エンジン状態	A B C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	370 ps	T/M	12 速	2 ペダル	エスコット
--------	-------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	------	-------	-------

ミッション・デフ (異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考		
フレーム関係 (錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り小			ベツト	(有) 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	タダノ 5段 ラジコン・フックイン ZR505			汚れ 小	(中) 多	補助ブレーキ	段
	アルミ 3方開H300 煽り全体的に傷凹有り 右側あて板補修			シート破	(有) 無	左右PW不良	
	床前側に板が無い箇所あり 全体的にふけ、やせ、穴、補修個所有り			ETC	(有) 無	電格ミラー不良	
	床フック 22対 セイコーラック 1対			ラジオ	(良) 不良	特記、重点確認	
	キャブコーションプレートありません			バックモニタ	有 (無)	キャブコーション欠	
						リサイクル料	¥15,330


F ガラス		
要交換	良好	飛石有
2個 要修理		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200+200L		

車両全体的にすり傷、凹、飛び石


Fバンパーぶつけ曲がり凹傷




屋根凹小サビ

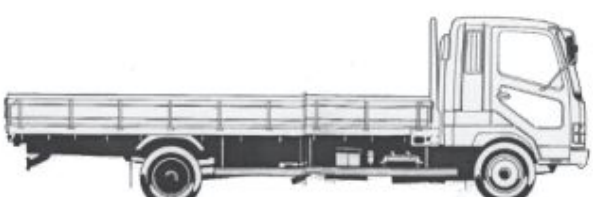

右クォーターパネル凹傷



Rバンパー左欠損小



左右Sバンパーサビ、左右Rフェンダー曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3	3	
5	5	5	5
0	0	2	2
ス	スノー		
F	295/80R22.5		
R	11R22.5 16PF		
サイズ			