

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	三菱	15/5	KL - FU50J TZ-520280		タンクローリー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
浜松830あ 事業用	一時抹消	切れ 741,678 km 抹消 知年月 一体 別体	14,060 kg	L	W	H (門)



エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	360 ps	T/M	6 速	3 ペダル	リターダー
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト (有) 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 LS16-12 03L022005 4+4+4+4 16KL ポンプ付 重油用	汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
	スチールタンク 左右2方配管(立ち上がり) 排出ホース付	シート破 (有) 無	定員1名登録 左椅子無
	次期圧力検査2028年3月	ETC (有) 無	特記、重点確認 希少25t車ベース 16KL
	サブフレーム タンクより前、左右キレツ補修跡有り(溶接、当て板)	ラジオ (良) 不良	
		バックモニタ (有) 無	リサイクル料 ¥13,990

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 (有)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		


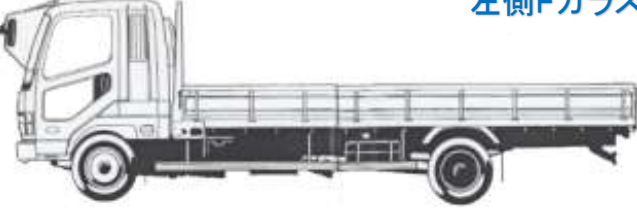
前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパーぶつけ曲がり凹傷

ミラーステー色はがれ

左側Fガラス下部凹サビ

左右Sバンパー傷凹、左Rフェンダーわれ補修(FRP)

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
5	5	5	5
5	5	5	5
ス	アルミホイール スノー		
F	295/80R29.5		
R	11R22.5 16PR		