




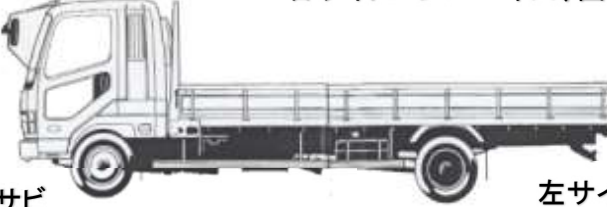
	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 24年3月	SKG - FRR90T2-7030772	冷蔵ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
新潟800あ 事業用	令和5年4月1日	切れ	1,087,000 km	2,350 kg	L	W	H
		抹消			知年月	一体別体	6,200

エンジン状態	A B C <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A V	EG	240 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	--	----	---	------	--------------------------------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	エンジンオイルにじみ有		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有		ベツト	ヘッドランプ
上物メーカー名 年式、型式及状態等	菱重 TDJS50A-L2		汚れ 小	<input checked="" type="radio"/> HID
ガスR404a +18℃確認(外気28℃時/3時間)			シート破	補助ブレーキ
フルハーフ セイコーラック1対 ラッシング2段 センタービーム有			ETC	1 段
床ノンスリップフロア、キズ有 ボディー裏腐食有 アオリ、ウイングキズ凹有 ボディー内側キズ小凹有			ラジオ	←へたり有
門口カバーめくれ 前立の柱腐食 カバー割れ 天井のセンターカバー割れ ウイングリアドア看板跡			バックモニタ	リアエアサス
リアDゴムの台曲がり有 冷氣漏れ防止ゴム切れ有 前立色はげ有 マフラーサビ有 キャブ裏腐食有				リサイクル料
				¥12,560

Fガラス		
要交換	良好	飛び有
小 車検可		
記録簿	<input checked="" type="radio"/>	無
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
300L		

屋根点サビ有	左右クォーターパネル小サビ
	
Fグリル飛び石 Fパネル点サビ、飛び石、タッチペン	右Fエンダー 小凹み
Fバンパー凹、曲がり、腐食	右サイドバンパーキズ、曲がり
	
左ドア小サビ 左ドアガーニッシュ小キズ、筆塗り有	左サイドバンパーキズ、 ステイ曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3	2	
	3	3	2
ス	ノーマル		
F	225/80R17.5		
サイズ			
R	225/80R17.5		
サイズ			