


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	H 9年6月	KC - FG538BD 430091	高床4WD クレーン付ダンプ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
飛騨100さ 家用	令和5年9月8日	126,600 km	2,000 kg	L 2,500	W 1,750	H (門) 250	
	切れ 抹消	知年月	一体 別体				


エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	140 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	下部オイル汚れ	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベット 有 (無)	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
新明和 DR2-95SY 床鉄板張りサビ有	クレーン過巻ストップ不良	シート破 (有) 無	物入れフタ ドリンクホルダー 壊れてる 灰皿(左フタ欠)
タダノ3段 フックイン ZF263 1997年		ETC (有) 無	
荷台全体サビ ダンプ鳥居補強、曲がり有		ラジオ (良) 不良	ラジオアンテナ折れ
クレーン上部ハケ塗り リアバンパー曲がり大		バックモニタ 有 (無)	運転席ビニールシート張り
下回り全体塗装割れ、サビ多い マフラーサビ有			リサイクル料 ¥7,170


Fガラス	要交換	良好	飛石有
小車検可	記録簿	有	(無)
取説	有	(無)	
メンテ	有	(無)	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク	70L		




屋根後部凹み
左右Fフェンダー色はがれ、
左足元割れ

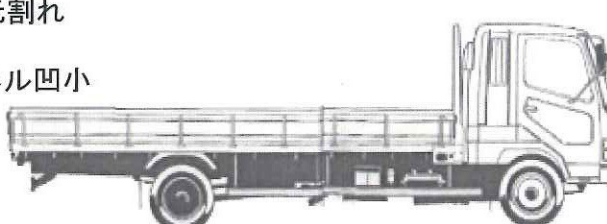


左右ドアガーニッシュ色あせ
右コーナー凹み




Fバンパーキズ色あせ 左番線止め



左右サイドバンパー塗装割れ
右ドアキズ、
内ゴム下部なし



左ドアキズ凹



左右リアフェンダーサビ曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5	5	
2	4	4	1
スベ	4	赤 スタッドレス	
		青 ノーマル	
F	7.00R16 10PR		
サイズ			
R	7.00R16 10PR		
サイズ			