
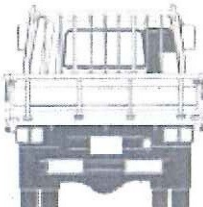


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	H 9年6月	KC - FG538BD 430091	高床4WD クレーン付ダンプ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
飛騨100さ 自家用		126,600 km	2,000 kg	L 2,500	W 1,750	H (門) 250	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	A <input checked="" type="radio"/> V	EG	140 ps	T/M	5	速	3	ペダル
--------	--	----	---	------	--------------------------------------	----	--------	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	下部オイル汚れ	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベツト 有 <input checked="" type="radio"/>	ヘッドランプ HID <input checked="" type="radio"/> ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 多	補助ブレーキ 段
新明和 DR2-95SY 床鉄板張りサビ有	クレーン過巻ストップ不良	シート破 <input checked="" type="radio"/> 無	<ul style="list-style-type: none"> ・物入れフタ ・ドリンクホルダー 壊れてる ・灰皿(左フタ欠) ・ラジオアンテナ折れ ・運転席ビニールシート張り
タダノ3段 フックイン ZF263 1997年		ETC <input checked="" type="radio"/> 無	
荷台全体サビ ダンプ鳥居補強、曲がり有		ラジオ <input checked="" type="radio"/> 不良	
クレーン上部ハケ塗り リアバンパー曲がり大		バックモタ 有 <input checked="" type="radio"/>	
下回り全体塗装割れ、サビ多い マフラーサビ有			リサイクル料 ¥7,170

Fガラス 要交換 良好 飛石有	屋根後部凹み	左右Fフェンダー色はがれ、 左足元割れ	左右ドアガーニッシュ色あせ	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
小 車検可		左足元割れ	左右ドアガーニッシュ色あせ	5 5
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/>	Fパネル凹小		右コーナー凹み	
取説 有 <input checked="" type="radio"/>	Fバンパーキズ色あせ 左番線止め		右ドアキズ、 内ゴム下部なし	2 4 4 1
メンテ 有 <input checked="" type="radio"/>				
燃料タンク				ス 4 赤 スタッドレス ペ 青 ノーマル
70L				F 7.00R16 10PR
				R 7.00R16 10PR
				サイズ